



Фото 319-320 Здание ТП г. Арамиль, ул. Красноармейская,118-3 (ТП-1 котельной №5)
Трубопровод с котельной на входе в ТП-1

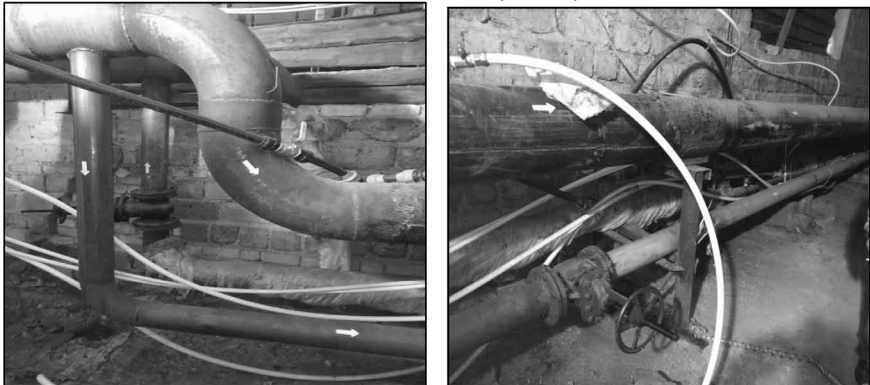


Фото 321-322 Здание ТП г. Арамиль, ул. Красноармейская,118-3 (ТП-1 котельной №5)
Трубопроводы по направлениям ТП-2, ул. Энгельса – ул. Октябрьская
Здание теплового пункта г. Арамиль, ул. Курчатова, 30-Б (ТП-2 котельной №5)

Здание ТП одноэтажное, кирпичное. Общее техническое состояния оценивается как удовлетворительное. Одна входная группа. Окно деревянное застекленное, с решеткой. Кровля оцинкованная стальная.

ТП выполняет роль распределительного коллектора. Насосное и регулирующее оборудование отсутствует.

Таблица 3.44 - Сведения о количестве и состоянии оборудования ТП ул. Курчатова,30-Б (ТП-2 котельной №5)

Наименование оборудования	Тип, марка	Кол. шт.	Год установки	Износ, %	Техническое состояние	Примечание
Здание	кирпичное	1		50	уд.	
Кровля	Односкатная оцинкованная сталь	1		50	уд.	

Задвижки	Ду 80	4		50	уд.	
	Ду100 (КШТВ)	2		20	уд.	
	Ду 200	4		50	уд.	
	Ду 250	2		50	уд.	
	Ду 300	2		50	уд.	
Манометры		6		70	уд.	Все в работе, требуется поверка
Термометры		1		70	уд.	
Прибор учета электроэнергии		-	-	-	-	



Фото 323-324 Здание ТП г. Арамиль, ул. Курчатова,30-Б (ТП-2 котельной №5)
Трубопроводы на входе в ТП-2 с ТП-1



Ворота в ТП-2



Фото 325-326 Здание ТП г. Арамиль, ул. Курчатова,30-Б (ТП-2 котельной №5)
Распределительный коллектор на потребители по направлениям

Здание теплового пункта г. Арамиль, ул. Новая 9-Б (ТП-3 котельная №5)

Здание ТП одноэтажное, кирпичное. Общее техническое состояния оценивается как неудовлетворительное. Одна входная группа. Окна деревянные застекленные, с решеткой. Кровля плоская, рубероид. Трубопроводы и запорная арматура требует замены.

ТП выполняет роль распределительного коллектора. Насосное и регулирующее оборудование отсутствует.

Таблица 3.45 - Сведения о количестве и состоянии оборудования ТП

Наименование оборудования	Тип, марка	Кол. шт.	Год установки	Износ, %	Техническое состояние	Примечание
Здание	кирпич	1		100	уд.	требуется ремонт
Кровля	односкатная	1		100	уд.	требуется ремонт
Задвижки	Ду 80	3		60	уд.	требуется текущий ремонт или замена
	Ду 150	4		40	уд.	
	Ду 200	2		100	неуд.	
Манометры		10			уд.	Все в рабочем состоянии, требуется поверка
Термометры	нет					
Грязевик	Ду 200	2		100		Требуется чистка



Фото 327-328 Здание ТП г. Арамиль, ул. Новая 9-Б (ТП-3 котельная №5)
Здание ТП. Общий вид



Трубопроводы на потребителей



Фото 329-330 Здание ТП г. Арамиль, ул. Новая 9-Б (ТП-3 котельная №5)
Трубопровод перед Коллектором

Коллектор на потребители



Здание теплового пункта г. Арамиль, ул. Гарнизон, 20-Б (ТП-1 котельной АО «ААРЗ»)

Здание ТП одноэтажное, деревянное обшито листами железа. Общее техническое состояния оценивается как неудовлетворительное. Одна входная группа . Окон нет. Кровля двускатная из листов железа.

ТП выполняет роль распределительного коллектора. Насосное и регулирующее оборудование отсутствует. В тепловом пункте установлен прибор учета тепловой энергии, расположенный на границе балансовой ответственности между АО «ААРЗ» и МУП «Арамиль-Тепло». Прибор учета выведен из эксплуатации (не эксплуатируется).

Таблица 3.46 - Сведения о количестве и состоянии оборудования ТП ул. Гарнизон,20-Б (ТП-1 котельной АО «ААРЗ»)

Наименование оборудования	Тип, марка	Кол. шт.	Год установки	Износ, %	Техническое состояние	Примечание
Здание	деревянное	1		100	неуд.	Требуется замена
Кровля	Двускатная, листы железа	1		100	неуд.	требуется текущий ремонт
Задвижки	Ду 150	2		50	уд.	
	Ду 200	2		50	уд.	
	Ду 250	2		50	уд.	
Манометры		2		70	уд.	В рабочем состоянии, требуется поверка
Термометр	биметаллический	2		70	уд.	В рабочем состоянии, требуется поверка
Прибор учета Тепл.энергии		1		50	неуд.	Прибор учета выведен из эксплуатации (не эксплуатируется)



Фото 331-332 Здание ТП г. Арамиль, ул. Гарнизон, 20-Б (ТП-1 котельной ОАО «ААРЗ»)
Общий вид здания



Трубопровод с котельной на входе в ТП-1